



## SEDE MUNICIPALE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E1
Indirizzo sito	VIA RIVIERA MARCONI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E1_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E1_1.2_C1	Segnaletica orizzontale e dimensioni non a norma	Fronte Municipio
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E1_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso con tratti di pavimentazione inadeguata	Tratto antistante abbassamento lato parcheggio
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E1_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Pavimentazione per raggiungere il campanello
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E1_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E1_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	NO	E1_2.5_C1	Apertura porta di ingresso difficoltosa	Porta ingresso principale
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	NO	E1_2.6_C1	Segnalazione su porta in vetro assente	Porta ingresso principale
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E1_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E1_2.8_C1	Altezza campanello/citofono non a norma	Campanello ingresso principale

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E1_3.1_C1	Nessuna criticità	Servizi igienici per disabili piano terra e piano secondo
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E1_3.2_C1	Nessuna criticità	Servizi igienici per disabili piano terra e piano secondo
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E1_3.3_C1	Nessuna criticità	Servizi igienici per disabili piano terra e piano secondo
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E1_3.4_C1	Maniglione fisso accostato al W.C. assente	Servizi igienici per disabili piano terra e piano secondo
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E1_3.5_C1	Specchio non reclinabile	Servizi igienici per disabili piano terra e piano secondo
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E1_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	SI	E1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E1_4.3_C1	Corrimano su muro assente	Scalinata interna
			E1_4.3_C2	Corrimano su vetro assente	Scalinata interna
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E1_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E1_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E1_4.6_C1	Segnalazione su parapetto in vetro assente	Parapetto scalinata interna e parapetto secondo piano
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E1_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinata interna
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E1_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E1_5.1_C1	Dislivelli nei percorsi interni	Percorso per raggiungere lettore badge ingresso secondario
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E1_5.2_C1	Altezza banco informativo non a norma	Banco informativo ufficio anagrafe e protocollo
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E1_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E1_5.4_C1	Apertura porta difficoltosa	Porte di accesso al piano primo e piano secondo
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	SI	E1_5.5_C1	Nessuna criticità	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E1_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E1_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E1_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E1_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## BIBLIOTECA COMUNALE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E2
Indirizzo sito	CALLE SAN MARCO
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E2_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Piazza Longhena
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E2_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E2_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E2_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Area esterna attualmente adibita a parcheggio
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E2_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E2_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	NO	E2_2.6_C1	Segnalazione su porta in vetro assente	Porta ingresso
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E2_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E2_2.8_C1	Dato non valutabile	-


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E2_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano terra
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E2_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E2_3.3_C1	Sanitari non conformi	Servizi igienici piano terra
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E2_3.4_C1	Maniglione fisso accostato al W.C. assente	Servizi igienici piano terra
			E2_3.4_C2	Doccino accostato al wc assente	Servizi igienici piano terra
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E2_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici piano terra
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E2_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E2_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Scalinata interna e corridoio di passaggio dal Municipio
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E2_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E2_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scalinate interne
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	NO	E2_4.4_C1	Secondo corrimano per bambini assente	Scalinate interne
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E2_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scalinate interne
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E2_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E2_4.7_C1	Rapporto alzata/pedata non a norma	Scalinate interne
			E2_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinate interne
			E2_4.7_C3	Fasce antiscivolo assenti	Scalinate interne
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	NO	E2_4.8_C1	Illuminazione corpo scala insufficiente	Scalinate interne

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	NO	E2_5.1_C1	Pavimentazione storica con alcune irregolarità	Interno
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	NO	E2_5.2_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Interno
			E2_5.2_C2	Altezza banco informativo non a norma	Banco informativo
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E2_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E2_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E2_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	NO	E2_5.6_C1	Illuminazione insufficiente	Interno
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E2_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E2_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E2_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## TEATRO ZAGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E3
Indirizzo sito	CALLE LUNGA
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

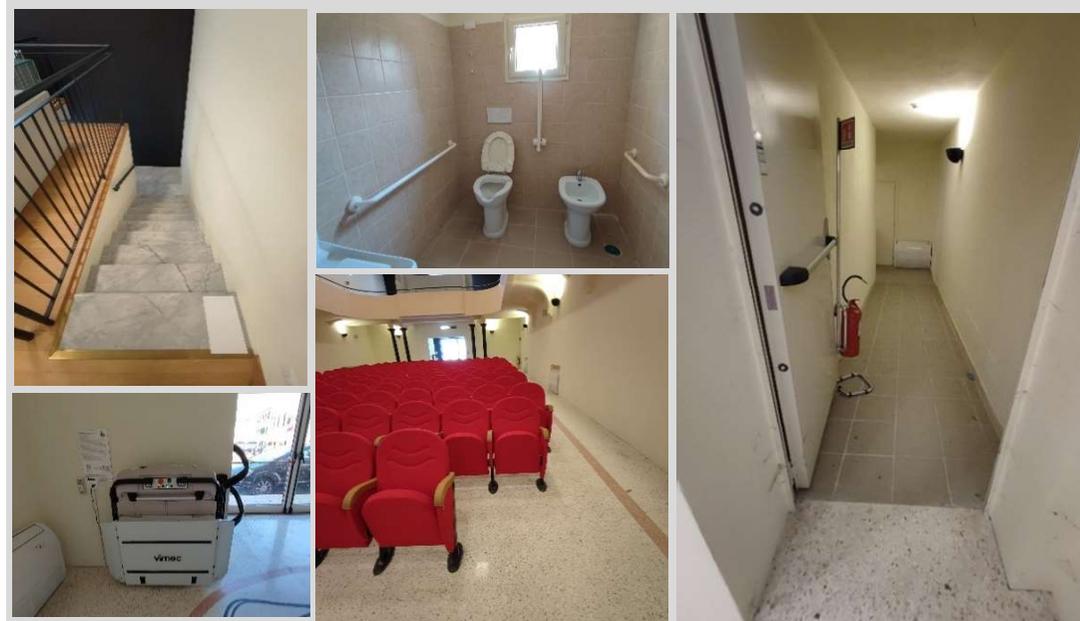

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E3_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	E3_1.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E3_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non raggiungibile autonomamente per presenza di barriere	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	SI	E3_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E3_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Scale ingresso principale
			E3_2.3_C2	Corrimano scale di accesso assenti	Scale ingresso principale
			E3_2.3_C3	Fasce antiscivolo scale di accesso assenti	Scale ingresso principale
			E3_2.3_C4	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa accesso laterale
			E3_2.3_C5	Secondo corrimano assente	Rampa accesso laterale
			E3_2.3_C6	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Rampa accesso laterale
			E3_2.3_C7	Area libera antistante la porta d'ingresso insufficiente	Rampa accesso laterale
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E3_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	NO	E3_2.6_C1	Segnalazione su porta in vetro assente	Porta ingresso principale
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E3_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E3_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E3_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E3_3.2_C1	Apertura porta difficoltosa, priva di fermo	Servizi igienici per disabili
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E3_3.3_C1	Sciacquone non utilizzabile e doccino accostato al wc assente	Servizi igienici per disabili
			E3_3.3_C2	Mancanza spazio per l'accostamento laterale al WC	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	SI	E3_3.4_C1	Nessuna criticità	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	SI	E3_3.5_C1	Nessuna criticità	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E3_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E3_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E3_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E3_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scalinate interne
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E3_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E3_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scalinate interne
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E3_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E3_4.7_C1	Larghezza scale non sufficiente	Scalinate interne
			E3_4.7_C2	Fasce antiscivolo assenti	Scalinate interne
			E3_4.7_C3	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinate interne
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E3_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E3_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E3_5.2_C1	Pendenza rampe percorso interno superiori all'8%	Percorso interno per accedere ai servizi igienici
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E3_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E3_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E3_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E3_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E3_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E3_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E3_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## CENTRO DIURNO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E4
Indirizzo sito	VIA DANTE
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E4_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Via Dante
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E4_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E4_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	SI	E4_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E4_2.3_C1	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali inferiori a 4 cm	Ingresso principale
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E4_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E4_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	NO	E4_2.6_C1	Segnalazione su porta in vetro assente	Porta ingresso secondario
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E4_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E4_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E4_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	NO	E4_3.2_C1	Larghezza porta inferiore a 80 cm	Servizi igienici per disabili
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E4_3.3_C1	Sciacquone non utilizzabile e doccino accostato al wc assente	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	SI	E4_3.4_C1	Nessuna criticità	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E4_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E4_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E4_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E4_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E4_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E4_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E4_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E4_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E4_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E4_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E4_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E4_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E4_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E4_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E4_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E4_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E4_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E4_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E4_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## STADIO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E5
Indirizzo sito	VIA XXV APRILE
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E5_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Cortili interni
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E5_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E5_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E5_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia ed erba, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorso dal nuovo parcheggio per pubblico alla tribuna e atleti agli spogliatoi
			E5_2.2_C2	Tratti di pavimentazione inadeguata	Percorso esterno servizi igienici per disabili pubblico
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E5_2.3_C1	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali tra 8 e 15 cm	Ingresso spogliatoi
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E5_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E5_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E5_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E5_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E5_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E5_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblico
			E5_3.1_C2	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici spogliatoi atleti
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E5_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E5_3.3_C1	Sanitari non conformi	Servizi igienici spogliatoi e pubblico
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E5_3.4_C1	Maniglioni accostati al W.C. assenti	Servizi igienici spogliatoi e pubblico
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E5_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici spogliatoi arbitro e pubblico
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E5_3.6_C1	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici spogliatoi
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E5_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E5_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E5_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E5_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E5_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E5_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E5_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E5_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E5_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E5_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E5_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E5_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E5_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Servizi igienici per disabili pubblico e servizi igienici spogliatoi ospiti e locali
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E5_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E5_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E5_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E5_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## CAMPO TENNIS

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E6
Indirizzo sito	VIA ROSSINI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti




ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E6_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Via Rossini
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E6_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E6_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E6_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in erba, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorso dal cancello agli spogliatoi e pavimentazione spazio spettatori
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E6_2.3_C1	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali tra 8 e 15 cm	Tutti gli accessi agli spogliatoi
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E6_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E6_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E6_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E6_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E6_2.8_C1	Dato non valutabile	-


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E6_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Tutti i servizi igienici
			E6_3.1_C2	Servizi igienici pubblico assenti	Servizio igienico per disabili pubblico
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E6_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E6_3.3_C1	Sanitari non conformi	Tutti i servizi igienici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E6_3.4_C1	Maniglioni accostati al wc assenti	Tutti i servizi igienici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E6_3.5_C1	Specchio non reclinabile	Tutti i servizi igienici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E6_3.6_C1	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Tutti i servizi igienici
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E6_4.1_C1	Dislivelli nei percorsi interni	Distlivello accesso campo gioco
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E6_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E6_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E6_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E6_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E6_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E6_4.7_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E6_4.8_C1	Dato non valutabile	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E6_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	-	E6_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E6_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E6_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E6_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E6_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E6_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E6_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E6_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## SCUOLA DELL'INFANZIA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E7
Indirizzo sito	VIA ROMA
Data sopralluogo sito	09/06/2025

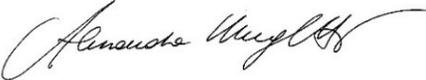REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

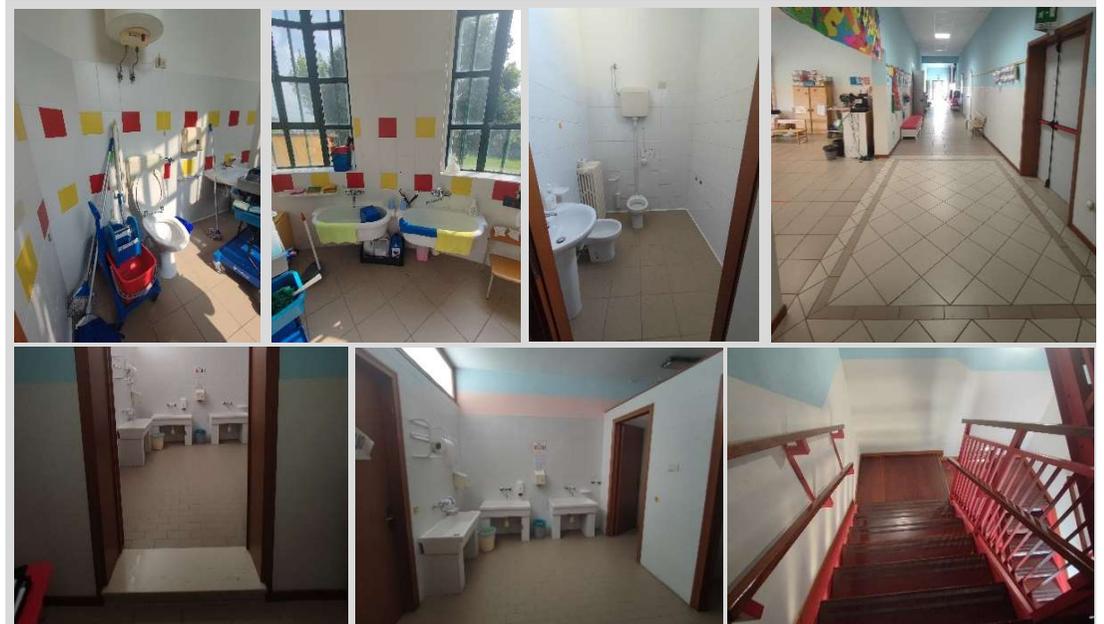

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E7_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	E7_1.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	SI	E7_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso privo di barriere	Dal parcheggio di Via Sartori al cancello di ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	SI	E7_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E7_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Ingresso laterale rampa e ingresso principale
			E7_2.3_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Rampa accesso scuola e gradini di accesso laterale e principale
			E7_2.3_C3	Fasce antiscivolo usurate	Scalinate ingresso principale
			E7_2.3_C4	Corrimano scale di accesso assenti	Scalinate ingresso principale e ingresso laterale
			E7_2.3_C5	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso causato da pavimentazione inadeguata	Ingresso principale
			E7_2.3_C6	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali inferiori a 4 cm	Ingresso cucina
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E7_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E7_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E7_2.6_C1	Nessuna criticità	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E7_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E7_2.8_C1	Altezza campanello/citofono non a norma	Cancelletto di ingresso laterale e campanello ingresso rampa

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E7_3.1_C1	Nessuna criticità	Servizi igienici per disabili piano terra
			E7_3.1_C2	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano primo
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E7_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E7_3.3_C1	Doccino accostato al wc assente	Servizi igienici per disabili piano terra
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E7_3.4_C1	Maniglione ribaltabile accostato al W.C. assente	Servizi igienici per disabili piano terra
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E7_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili piano terra
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E7_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E7_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Scalinata interna
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E7_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	SI	E7_4.3_C1	Nessuna criticità	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	SI	E7_4.4_C1	Nessuna criticità	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E7_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scalinata interna
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E7_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	SI	E7_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinata interna
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E7_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E7_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E7_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E7_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E7_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E7_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E7_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E7_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E7_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E7_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## SCUOLA PRIMARIA, CENTRO ANZIANI E PROTEZIONE CIVILE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E8
Indirizzo sito	LARGO DEI DOGI
Data sopralluogo sito	09/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E8_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Area parcheggio adiacente
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E8_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E8_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal parcheggio al cancello di ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E8_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Percorso pedonale esterno e percorso fino alla rampa sul retro
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E8_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Ingresso Protezione Civile, centro anziani e Primaria ingresso principale
			E8_2.3_C2	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dell'ingresso dell'edificio assente	Ingresso Protezione Civile
			E8_2.3_C3	Fasce antiscivolo assenti	Scalinate ingresso Protezione Civile, centro anziani e Primaria ingresso principale
			E8_2.3_C4	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa di accesso assenti	Scalinate ingresso Protezione Civile, centro anziani e Primaria ingresso principale e secondario
			E8_2.3_C5	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa ingresso centro anziani
			E8_2.3_C6	Corrimano scale di accesso assenti	Scalinate ingresso centro anziani e Primaria
			E8_2.3_C7	Corrimano rampa di accesso non a norma	Rampa ingresso centro anziani
			E8_2.3_C8	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali tra 4 e 8 cm	Ingresso centro anziani e Primaria
			E8_2.3_C9	Rapportoalzata/pedata non a norma	Scalinate ingresso centro anziani e Primaria
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E8_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E8_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E8_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	NO	E8_2.7_C1	Ostacolo	Cancello ingresso scuola primaria
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E8_2.8_C1	Altezza campanello/citofono non a norma	Cancelletti ingresso protezione civile e centro anziani


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E8_3.1_C1	Servizi igienici praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano terra Primaria
			E8_3.1_C2	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano terra centro anziani e piano primo Primaria
			E8_3.1_C3	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano terra Protezione Civile
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E8_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E8_3.3_C1	Sanitari non conformi	Servizi igienici piano terra Protezione Civile
			E8_3.3_C2	Lavabo non conforme	Servizi igienici piano terra Primaria
			E8_3.3_C3	Mancanza spazio per l'accostamento laterale al WC	Servizi igienici piano terra Primaria
			E8_3.3_C4	Doccino accostato al wc assente	Servizi igienici piano terra Primaria
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E8_3.4_C1	Distanza del WC al maniglione fisso elevata	Servizi igienici piano terra Primaria
			E8_3.4_C2	Maniglione ribaltabile accostato al W.C. assente	Servizi igienici piano terra Primaria
			E8_3.4_C3	Maniglioni accostati al W.C. assenti	Servizi igienici piano terra Protezione Civile
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E8_3.5_C1	Specchio non reclinabile	Tutti i servizi igienici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E8_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E8_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Scalinata interne Primaria
			E8_4.1_C2	Dislivello nel percorso interno	Dislivello cancelletto rampa scale piano primo
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E8_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	SI	E8_4.3_C1	Nessuna criticità	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	NO	E8_4.4_C1	Secondo corrimano per bambini assente	Scalinata interne Primaria
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E8_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scalinata interne Primaria
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E8_4.6_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E8_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinata interne Primaria
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E8_4.8_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E8_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E8_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E8_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E8_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E8_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E8_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E8_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E8_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E8_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E SPOGLIATOIO OPERAI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E9
Indirizzo sito	VIALE STAZIONE
Data sopralluogo sito	09/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

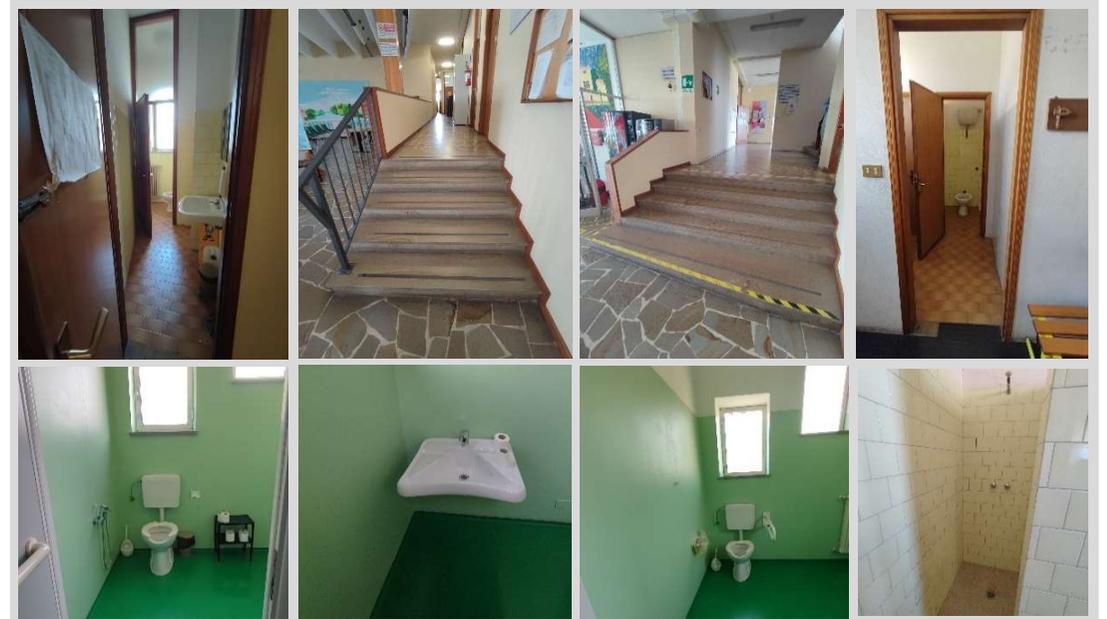

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E9_1.1_C1	Nessuna criticità	Parcheggio Viale Stazione ingresso Scuola
			E9_1.1_C2	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio Via dei Dogi ingresso palestra
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	E9_1.2_C1	Nessuna criticità	Parcheggio Viale Stazione ingresso Scuola
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E9_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non raggiungibile autonomamente per presenza di barriere	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	-	E9_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E9_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Ingresso palestra e spogliatoio operai
			E9_2.3_C2	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dell'ingresso dell'edificio assente	Ingresso palestra e spogliatoio operai
			E9_2.3_C3	Fasce antiscivolo assenti	Scalinate ingresso palestra, Secondaria e spogliatoio operai
			E9_2.3_C4	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa di accesso assenti	Scalinate ingresso palestra e Secondaria
			E9_2.3_C5	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa ingresso Secondaria
			E9_2.3_C6	Corrimano scale di accesso assenti	Scalinate ingresso palestra, Secondaria e spogliatoio operai
			E9_2.3_C7	Corrimano rampa di accesso non a norma	Rampa ingresso Secondaria
			E9_2.3_C8	Rapporto alzata/pedata non a norma	Scalinate ingresso palestra e Secondaria
			E9_2.3_C9	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali inferiori a 4 cm	Soglia porta cortile interno
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E9_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E9_2.5_C1	Porta priva di fermo	Ingresso Secondaria
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	SI	E9_2.6_C1	Segnalazione su porta in vetro assente	Porta ingresso spogliatoio operai
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E9_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E9_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E9_3.1_C1	Servizi igienici praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici Secondaria
			E9_3.1_C2	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici zona uffici e spogliatoio operai
			E9_3.1_C3	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili per utilizzo a magazzino	Servizio igienico per disabili palestra
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E9_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E9_3.3_C1	Sanitari non conformi	Servizi igienici zona uffici e spogliatoio operai
			E9_3.3_C2	WC non conforme	Servizio igienico per disabili palestra
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E9_3.4_C1	Maniglione fisso accostato al W.C. assente	Servizi igienici per disabili piano terra, rialzato e primo
			E9_3.4_C2	Maniglioni accostati al wc assenti	Servizio igienico per disabili palestra
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E9_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili piano terra, rialzato e primo e palestra
			E9_3.5_C2	Specchio non reclinabile	Servizi igienici zona uffici e spogliatoio operai
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E9_3.6_C1	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Spogliatoi palestra e spogliatoio operai
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E9_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Tutte le scalinate interne
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E9_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E9_4.3_C1	Corrimano scale assenti	Gradini livello rialzato piano terra e seminterrato
			E9_4.3_C2	Secondo corrimano assente	Scalinate interne e gradini zona uffici
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	NO	E9_4.4_C1	Secondo corrimano per bambini assente	Gradini livello rialzato piano terra e scalinata interna
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E9_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Gradini livello rialzato e scalinata interna
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E9_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E9_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Tutte le scalinate interne


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E9_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E9_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E9_5.2_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi e da materiali	Percorsi interni spogliatoio operai
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E9_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E9_5.4_C1	Apertura porte palestra difficoltosa	Porte accesso palestra campo gioco
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E9_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E9_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E9_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E9_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E9_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno Secondaria e spogliatoio operai

## MUSEO ANTIQUARIUM E TORRE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E10
Indirizzo sito	VIA RIVIERA MARCONI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

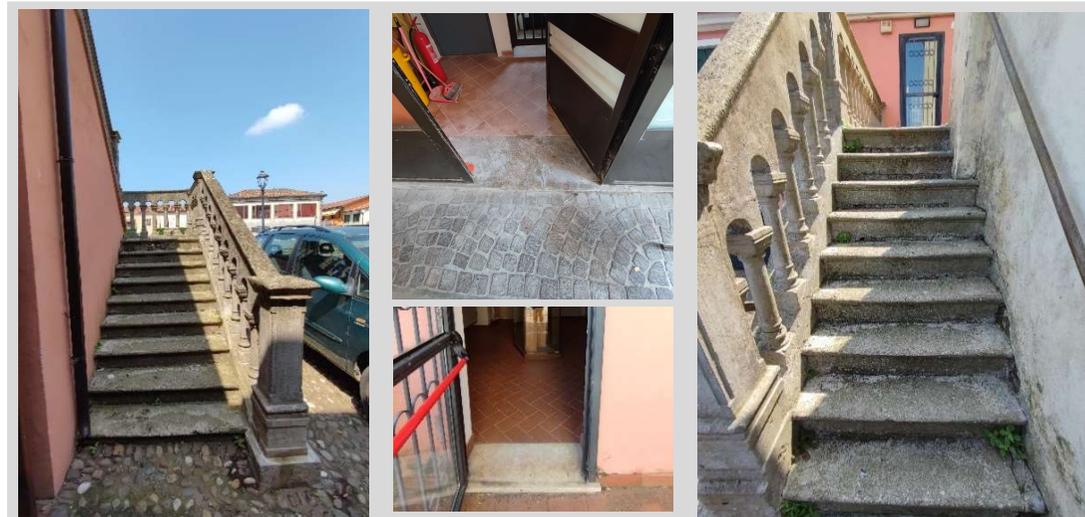

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E10_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio Via Riviera Marconi
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E10_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E10_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E10_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E10_2.3_C1	Dislivelli in coincidenza delle soglie di ingresso ai locali tra 4 e 8 cm	Ingresso ascensore portico e ingresso museo terrazza
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E10_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E10_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E10_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E10_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E10_2.8_C1	Dato non valutabile	-


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E10_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici museo
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E10_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E10_3.3_C1	Sanitari conformi ma disposizione non adeguata	Servizi igienici museo
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E10_3.4_C1	Maniglioni accostati al W.C. presenti ma in posizione errata	Servizi igienici museo
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E10_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici museo
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E10_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E10_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	SI	E10_4.2_C1	Nessuna criticità	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E10_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scale storiche per raggiungere terrazza
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E10_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E10_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scale storiche per raggiungere terrazza
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E10_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E10_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale storiche per raggiungere terrazza
			E10_4.7_C2	Fasce antiscivolo assenti	Scale storiche per raggiungere terrazza
			E10_4.7_C3	Rapporto alzata/pedata non a norma	Scale storiche per raggiungere terrazza
			E10_4.7_C4	Larghezza rampa scale non sufficiente	Scale storiche per raggiungere terrazza
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E10_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E10_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E10_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E10_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E10_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E10_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E10_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E10_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E10_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E10_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## CIMITERO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E11
Indirizzo sito	VIA PILASTRI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

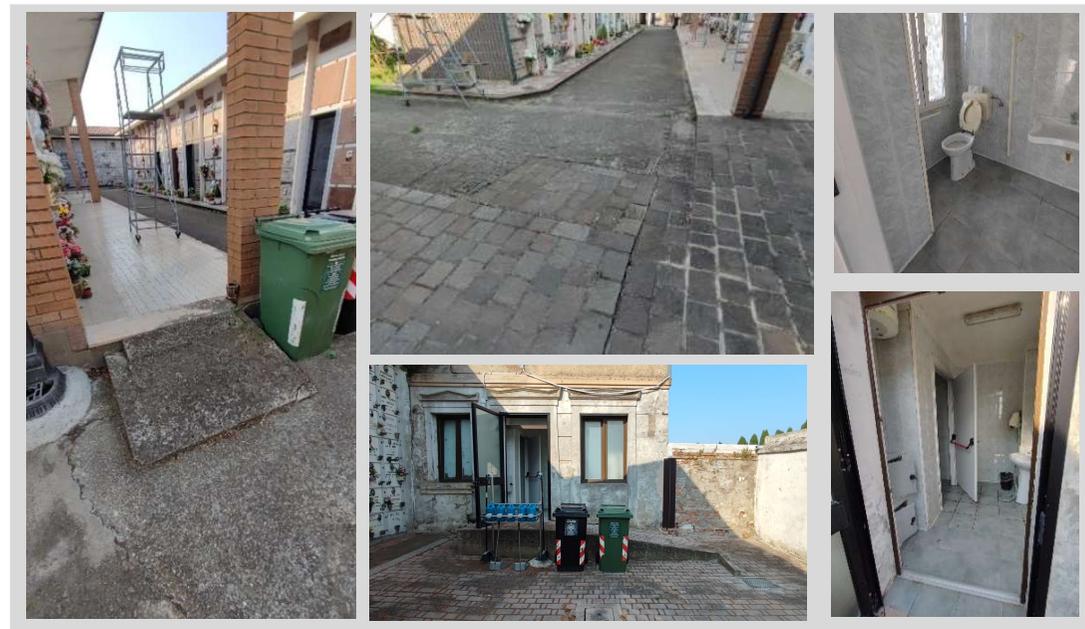

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E11_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	E11_1.2_C1	Segnaletica verticale in posizione non adeguata	Parcheggio
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	SI	E11_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso privo di barriere	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E11_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E11_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E11_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	-	E11_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E11_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E11_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E11_2.8_C1	Dato non valutabile	-



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E11_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E11_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E11_3.3_C1	Sanitari conformi ma disposizione non conforme	Servizi igienici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E11_3.4_C1	Maniglione ribaltabile accostato al W.C. assente	Servizi igienici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E11_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E11_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E11_4.1_C1	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa accesso servizi igienici e rampa raggiungimento loculi nord
			E11_4.1_C2	Dislivello nel percorso interno	Raccordo pavimentazione loculi nord
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E11_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E11_4.3_C1	Corrimano rampa assenti	Rampa accesso servizi igienici e rampa raggiungimento loculi nord
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E11_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E11_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	NO	E11_4.6_C1	Parapetto assente	Rampa accesso servizi igienici
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E11_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E11_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	NO	E11_5.1_C1	Tratti di pavimentazione dissestata	Percorsi interni
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	NO	E11_5.2_C1	Restringimento nei percorsi interni	Percorsi interni nord
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E11_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E11_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	E11_5.5_C1	Dato non valutabile	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E11_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E11_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E11_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E11_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## CENTRO CULTURALE - PRO LOCO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E12
Indirizzo sito	PIAZZA MADONNINA
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

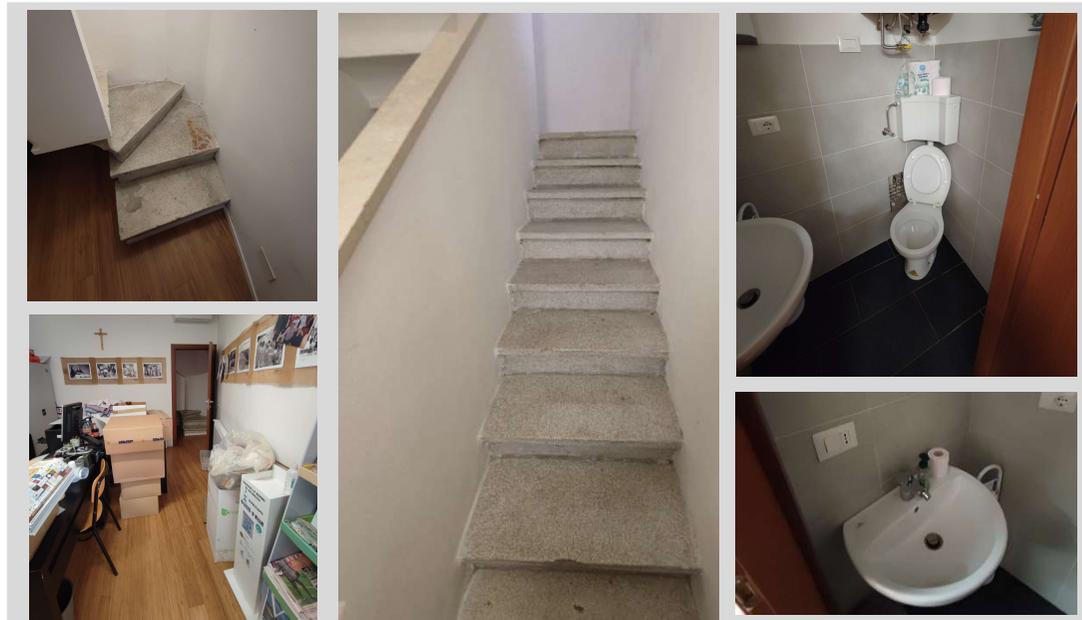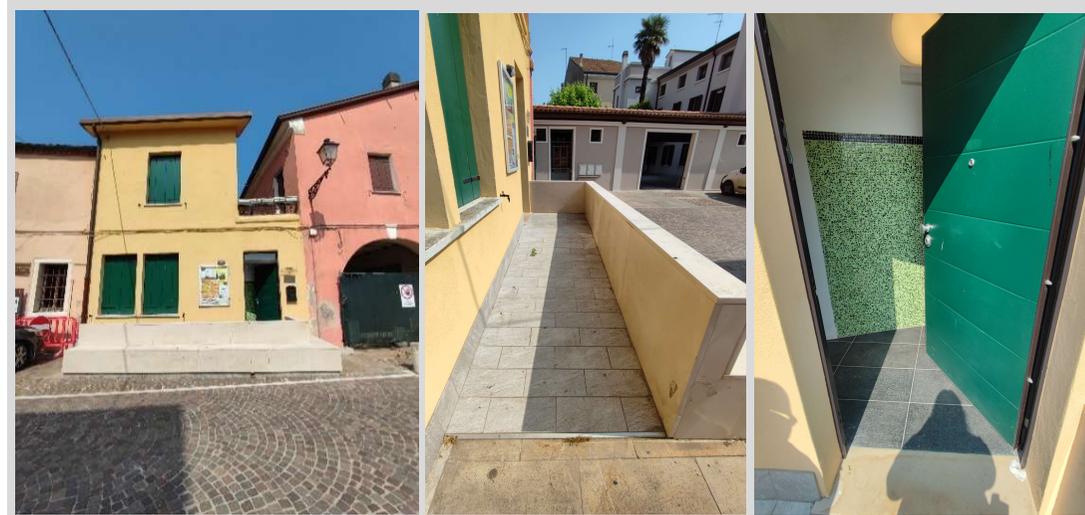

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E12_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Piazza Madonnina
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E12_1.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>ACCESSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E12_2.1_C1	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio	Dal parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E12_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E12_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso insufficiente	Area antistante l'ingresso
			E12_2.3_C2	Corrimano rampa assenti	Rampa accesso
			E12_2.3_C3	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Rampa accesso
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E12_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E12_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E12_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E12_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E12_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E12_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E12_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E12_3.3_C1	Sanitari non conformi	Servizi igienici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E12_3.4_C1	Maniglioni accostati al W.C. assenti	Servizi igienici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E12_3.5_C4	#N/D	#N/D
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E12_3.6_C1	Dato non valutabile	-
<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E12_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Scalinata interna
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E12_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E12_4.3_C1	Corrimano scale assenti	Scalinata interna
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E12_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E12_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E12_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E12_4.7_C1	Larghezza rampa scale non sufficiente	Scalinata interna
			E12_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinata interna
			E12_4.7_C3	Fasce antiscivolo assenti	Scalinata interna
			E12_4.7_C4	Rapporto alzata/pedata non a norma	Scalinata interna
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E12_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PERCORSI</b>					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E12_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E12_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E12_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E12_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	E12_5.5_C1	Dato non valutabile	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E12_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E12_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E12_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E12_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

## PARCO VIA MANZONI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	PARCO VIA MANZONI
ID sito	V1
Indirizzo sito	VIA MANZONI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	V1_1.1_C1	Segnaletica verticale assente	Area parcheggio limitrofa
<b>PERCORSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V1_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area verde
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V1_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V1_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	NO	V1_2.4_C1	Tratti di pavimentazione dissestata	Marciapiede Via Manzoni e Via Dante
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V1_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	NO	V1_2.6_C1	Segnalazione intersezioni assente	Attraversamento fronte parcheggio

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>DISLIVELLI</b>					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	V1_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V1_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V1_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V1_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V1_3.5_C1	Dato non valutabile	-
<b>OSTACOLI</b>					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	NO	V1_4.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Staccionata ingressi al parco
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V1_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V1_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V1_5.3_C1	Nessuna criticità	-

## PARCO VIA DANTE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V2
Indirizzo sito	VIA DANTE
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	V2_1.1_C1	Segnaletica orizzontale non adeguata e segnaletica verticale assente	Area parcheggio limitrofa
<b>PERCORSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V2_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area verde
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V2_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V2_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	NO	V2_2.4_C1	Tratti di pavimentazione dissestata	Marciapiede Via Manzoni
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V2_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	NO	V2_2.6_C1	Segnalazione intersezioni assente	Attraversamento Via Manzoni

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>DISLIVELLI</b>					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	V2_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V2_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V2_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V2_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V2_3.5_C1	Dato non valutabile	-
<b>OSTACOLI</b>					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	NO	V2_4.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Staccionata ingressi al parco
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V2_4.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V2_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V2_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V2_5.3_C1	Nessuna criticità	-

## PARCO VIA MASCAGNI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V3
Indirizzo sito	VIA MASCAGNI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	V3_1.1_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	V3_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	NO	V3_2.2_C1	Allargamenti percorso assenti	Percorso interno
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	V3_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	SI	V3_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	V3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segantate anche ai non vedenti?	-	V3_2.6_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>DISLIVELLI</b>					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	V3_3.1_C1	Abbassamento assente	Marciapiede parcheggio Via delle Ortensie
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V3_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V3_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V3_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V3_3.5_C1	Dato non valutabile	-
<b>OSTACOLI</b>					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	NO	V3_4.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Staccionata ingressi al parco
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V3_4.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V3_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V3_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V3_5.3_C1	Nessuna criticità	-

## PARCO VIA ROSSINI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V4
Indirizzo sito	VIA ROSSINI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	V4_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio Via Rossini
<b>PERCORSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V4_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area verde
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V4_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V4_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	-	V4_2.4_C1	Dato non valutabile	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V4_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	NO	V4_2.6_C1	Segnalazione intersezioni assente	Attraversamento Via Rossini e Via Giuseppe Verdi

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>DISLIVELLI</b>					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	V4_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V4_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V4_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V4_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V4_3.5_C1	Dato non valutabile	-
<b>OSTACOLI</b>					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	NO	V4_4.1_C1	Presenza di ingombri causati dalla disposizione degli arredi	Staccionata ingressi al parco
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V4_4.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V4_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V4_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V4_5.3_C1	Nessuna criticità	-

## PARCO VIA DEI DOGI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V5
Indirizzo sito	VIA DEI DOGI
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	V5_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio Via dei Dogi e Calle Lunga
<b>PERCORSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V5_2.1_C1	Percorso pedonale all'interno dell'area verde da collegare agli accessi	Accessi da Calle Lunga e Via dei Dogi
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	NO	V5_2.2_C1	Allargamenti percorso assenti	Percorsi pedonali area verde
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	V5_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	NO	V5_2.4_C1	Tratti di pavimentazione dissestata	Percorsi pedonali area verde
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	V5_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	-	V5_2.6_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>DISLIVELLI</b>					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	V5_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	NO	V5_3.2_C1	Dislivello in corrispondenza della soglia di ingresso al parco	Accesso da Calle Lunga
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V5_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V5_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V5_3.5_C1	Dato non valutabile	-
<b>OSTACOLI</b>					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	V5_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	V5_4.2_C1	Nessuna criticità	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V5_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V5_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	V5_5.3_C1	Nessuna criticità	-

## PARCO VIA CONTEA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA VERDE
ID sito	V6
Indirizzo sito	VIA CONTEA
Data sopralluogo sito	06/06/2025

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>PARCHEGGI</b>					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	V6_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Via Contea
<b>PERCORSI</b>					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	NO	V6_2.1_C1	Percorso pedonale assente all'interno dell'area verde	Area verde
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	-	V6_2.2_C1	Dato non valutabile	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	-	V6_2.3_C1	Dato non valutabile	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	NO	V6_2.4_C1	Tratti di pavimentazione dissestata	Marciapiede Via Contea
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	-	V6_2.5_C1	Dato non valutabile	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	-	V6_2.6_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
<b>DISLIVELLI</b>					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	V6_3.1_C1	Abbassamento assente	Marciapiede Via Contea
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	-	V6_3.2_C1	Dato non valutabile	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	V6_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	V6_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	V6_3.5_C1	Dato non valutabile	-
<b>OSTACOLI</b>					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	V6_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	-	V6_4.2_C1	Dato non valutabile	-
<b>PERCORSI</b>					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	V6_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	V6_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	NO	V6_5.3_C1	Illuminazione parco assente	Area verde